

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «ХОЗУ»
А.А. Бутаков
13 января 2020 года



АКТ
технического состояния транспортного средства

с. Холмогоры

Комиссией в составе:

Председатель

комиссии:

директор МКУ «ХОЗУ» - А.А. Бутаков

Члены комиссии:

водитель - Е.А. Репницин

заведующий хозяйством - Е.А. Лаврентьева

главный бухгалтер - С.В. Виноградова

проведено техническое обследование автомобиля ГАЗ 31105 гос. № Н598НХ на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее: год изготовления автомобиля - 2008 г., пробег (наработка) с начала эксплуатации составил (а) -195186 км, капитальный ремонт не проводился.

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние	Заключение о дальнейшем использовании
1	Кузов	По всему кузову имеются множественные следы общей коррозии, в крыльях и порогах сквозные отверстия. Лобовое стекло в трещинах	Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы. Замена лобового стекла
2	Салон	Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует	Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений
3	Двигатель	Пониженное давление масла, расход топлива и масла выше нормы, течь масла из-под головки блока цилиндров, сальника маховика и шкива привода ГРМ	Требуется капитальный ремонт, либо замена
4	КПП	При движении 5 передача	Требуется

		самопроизвольно выключается, большое усилие на рычаге включения передач, передачи включаются с ударом и скрежетом	капитальный ремонт, либо замена
5	Передняя балка	Передняя балка имеет неперпендикулярность отверстия под шкворень более 1мм	Требуется капитальный ремонт, либо замена
6.	Задний мост	Шум при движении на повороте, стук в начале движения. Картер заднего моста деформирован в районе установки рессор	Требуется капитальный ремонт, либо замена
7.	Рулевое управление	Люфт в рулевом управлении более 30 градусов, наблюдается осевое перемещение рулевого колеса, разрушены упорные подшипники. Автомобиль постоянно отклоняется в сторону от заданного направления при движении	Требуется капитальный ремонт, либо замена
8.	Рессоры	Повышенное проседание рессор. При полной нагрузке рессоры упираются в буфер сжатия	Требуется капитальный ремонт, либо замена
9.	Тормозная система	Самопроизвольное затормаживание автомобиля, не эффективное торможение, при торможении автомобиль заносит в сторону	Требуется капитальный ремонт, либо замена
10.	Карданный вал	Предельный износ	Требуется замена
11.	Колесные диски	Имеется деформация колесных дисков	Требуется замена
12.	Автошины	Размер 195/65 R15 в количестве 4 шт.	Подлежит списанию

Заключение:

 
Автомобиль ГАЗ 31105 гос. № Н598НХ , 2008 года выпуска, сначала эксплуатации имеет пробег-195186 км, капитальному ремонту не подвергался, к дальнейшей эксплуатации ограниченно годен, в связи с неисправностью агрегатов и узлов.

 
Председатель комиссии:

 А.А. Бутаков

Члены комиссии:

 Е.А. Репницин

 Е.А. Лаврентьева

 С.В. Виноградова